

EDELRID ruft die Besitzer von Screw-D-Ring Schrauben auf, diese umgehend zu ersetzen. Die benötigte Menge an Schrauben kann anhand des [BESTELLFORMULARS](#) kostenfrei angefordert werden.



Die betroffenen Screw-D-Ring Schrauben sind in folgenden Produkten und Komponenten verbaut:



**CORE PLUS
TRIPLE LOCK**

88037



RADIALIS PRO

71610



**TREECORE TRIPLE LOCK /
CORE SLIDING D-KIT**

88036 / 88052



**CORE SCREW D-SINGLE /
CORE SCREW D-KIT**

88062 / 88054

Bei CORE PLUS, RADIALIS PRO und TREECORE/SLIDING D KIT sind **ausschließlich Produkte betroffen, die nach Oktober 2019 hergestellt wurden**. Wo die entsprechenden Chargennummern und Kennzeichnungen an den Produkten zu finden sind, ist [HIER](#) beschrieben.

Besitzer betroffener Produkte werden dazu aufgerufen, diese umgehend dem Einsatz zu entziehen. Die benötigte Menge an Schrauben, sowie die Bezeichnung des betroffenen Produkts mit Chargennummer, sind an EDELRID zu melden.

Anschließend sind die Schrauben an den beschriebenen Produkten durch die zugestellten, neuen Schrauben zu ersetzen.

Hintergrund:

In einem Hochseilgarten wurde an einem RADIALIS PRO Gurt eine Schraube entdeckt, bei der das Gewinde unmittelbar hinter der Mutter abgebrochen ist. In einem metallurgischen Gutachten der Schraube wurde festgestellt, dass es bei der Beschichtung der Schrauben zu Schwankungen gekommen ist, die in Einzelfällen zu einer Wasserstoffversprödung und zum Bruch der Schrauben führen kann.





Eine Video-Anleitung zum Tausch der Schrauben steht hier zur Verfügung. Im Gegensatz zur Kennzeichnung auf dem Produkt und den Informationen in der Gebrauchsanleitung sollen Austauschschrauben mit einem Drehmoment von **8 Nm** angezogen werden.

EDELRID - Montageanleitung von SCREW-D-RING Schrauben



[BESTELLFORMULAR](#)

[FAQ_DOWNLOADEN](#)

[CHARGENNUMMERN](#)

