

# SAFETY FIRST

Stoppen Sie die Verwendung von Braided Safety Blue® mit slaiice®, Arbor Elite mit slaiice® and pottsblitz mit slaiice®, CEclimb 12 mit slaiice®:

**Marke:** TEUFELBERGER

**Produktname:** Braided Safety Blue® mit slaiice® (Hi-Vee mit slaiice®, Ultra-Vee mit slaiice®, T-Vee mit slaiice®), Arbor Elite mit slaiice® and pottsblitz mit slaiice®, CEclimb 12 mit slaiice®

**Farbe:** alle



Braided Safety Blue  
Hi-Vee



Braided Safety Blue  
Ultra-Vee



Braided Safety Blue  
T-Vee



Braided Safety Blue  
White



Arbor Elite



pottsblitz

**Artikelreferenz:**

Braided Safety Blue® mit slaiice®

7350087, 7361028-1045, 7361090-1091, C5QBG0-16-00120/150/200, C5QBG1-16-00150/200, C5QBG2-16-00120/150/200, C5QBG7-16-00120/150, C5QBGA-16-00120/150, C5QBH0-16-00150, C5QBH2-16-00150, C5QBHA-16-00150

Arbor Elite mit slaiice® and pottsblitz mit slaiice®

7350098-0099, 7350100-0103, 7361020-1025, 7361043-1048, C5KBG1-16-00120/150/200, C5KBG8-16-00115/150/200, C5KBH1-16-00120/150/200, C5QBG0-16-00120/150/200, C5QBG1-16-00150/200, C5QBG2-16-00120/150/200, C5QBG7-16-00120/150/200, C5QBGA-16-00120/150/200, C5QBH0-16-00120/150/200, C5QBH2-16-00120/150/200, C5QBH7-16-00120/150/200, C5QBHA-16-00120/150/200

CEclimb 12 (mit Braided Safety Blue 12.7 mit slaiice®)

7351330-1332

**Produktionsdatum:** January 2014 – September 2019

**Seriennummer:** 2014-xxxxxx to 19/09-yyy

**Grund:** Mögliche Fehlfunktion der Seil-Endverbindung

---

## Diese Information ist eine Ergänzung zu den Sicherheitshinweisen vom 18. September, 2019

<https://www.facebook.com/TeufelbergerTreeCare>

Am 17. September wurde TEUFELBERGER über einen Zwischenfall mit dem slaiice® beim Seil Braided Safety Blue informiert; diese Endverbindung hat sich während des Einsatzes geöffnet. Niemand wurde dabei verletzt.

### Analyse der betroffenen Seile

Die Endverbindung (slaice®) des Braided Safety Blue® war fehlerhaft: Der Seilmantel, der das Auge formt, wurde nicht in der erforderlichen Länge gespleisst und wurde deshalb beim Vernähen nicht erfasst.

Ein zweites Muster der selben Serie wurde untersucht, es wurde kein Fehler festgestellt. Wir können jedoch nicht ausschließen, dass der selbe Fehler bei anderen slaice® Endverbindungen von Braided Safety Blue®, Arbor Elite, pottsblitz und CEclimb 12 auftritt.

### In-house Tests

Wir haben den Fehler reproduziert und verschiedene Tests an einigen Seiltypen mit unterschiedlichen Seilkonstruktionen durchgeführt. Der Test am Braided Safety Blue® mit dem fehlerhaften slaice® zeigt folgendes Ergebnis:

#### 1. Gerader Zug

Korrekter slaice®: min. 16,5 kN

Fehlerhafter slaice®: 12,7 kN



#### 2. Wechselbelastung mit niedriger Last

Korrekter slaice®: 2.100 Zyklen mit 300 kg ohne Rutsch

Fehlerhafter slaice®

trocken: 2.100 Zyklen mit 300 kg ohne Rutsch

nass: 2.100 Zyklen mit 300 kg verursachten 2 mm Rutsch



#### 3. Querbeltung im Auge

Korrekter slaice®: 19,88 kN

Fehlerhafter slaice®: 1 – 2 kN



### Sofortmaßnahmen

Um möglichen weiteren Zwischenfällen vorzubeugen ersuchen wir unsere Kunden, den Gebrauch von Braided Safety Blue® mit slaice®, Arbor Elite mit slaice®, pottsblitz mit slaice® und CEclimb 12 mit slaice® unverzüglich einzustellen.

1. Legen Sie Ihr Seil mit slaice® sofort ab! Kennzeichnen sie es deutlich mit "not for use"!
2. Schneiden Sie den slaice bei mind 50 cm Seillänge ab



3. Ihr Seil kann mit einem 8er-Knoten weiter verwendet werden. Beachten Sie die korrekte Lage des Seils im Knoten (siehe Pfeil). Ein davon abweichender Knoten reduziert die Bruchlast erheblich.

**Andere Endverbindungen sind nicht zulässig!**



4. Falls der 8er-Knoten in der vorgesehenen Anwendung möglich ist, beschriften Sie das Seilende mit folgender Information:

Type A, Durchmesser in mm, Nummer der Norm (EN 1891)  
Produktionsjahr (mind. die letzten zwei Ziffern), Hersteller, Seilnummer

Die neue Seiletikette soll zum Beispiel wie folgt aussehen:

A 13.0 EN1891:1998  
2019 Teufelberger  
19/05-xxx

5. Falls die Verwendung eines 8er-Knoten nicht möglich ist, so bieten wir die folgenden Optionen:

- ✓ Erhalten Sie einen Gutschein, den Sie bei einem Händler gegen ein TEUFELBERGER Produkt einlösen können.
- ✓ Erhalten Sie einen identen Ersatz für Ihr Seil, abhängig von der Verfügbarkeit. Das kann bis zu 12 Monate dauern.

Anleitung:

1. Schneiden Sie den slaiçe® mit der Etikette ab.
2. Fotografieren Sie den abgeschnittenen slaiçe® mit der Etikette und der Seriennummer.
3. Gehen Sie zu <https://teufelbergersafetyfirst.paperform.co>
4. Folgen Sie der Anleitung auf dieser Seite und füllen Sie das Formular aus.

**Folgende Produkte sind nicht vom Rückruf betroffen und können weiterhin benutzt werden.**

- ✓ Tachyon mit slaiçe®



- ✓ Fly (Firefly, Dragonfly, Superfly) mit slaiçe®



- ✓ drenaLINE mit slaiçe®
- ✓ CEclimb 11 (mit Tachyon 11.5 mit slaiçe®)
- ✓ Alle anderen TEUFELBERGER Seile inklusive Braided Safety Blue® and Arbor Elite ohne Endverbindung
- ✓ Alle anderen TEUFELBERGER Seile inklusive Braided Safety Blue® and Arbor Elite mit anderen Endverbindungen, außer slaiçe®.

Die Sicherheit unsere Kunden ist unsere oberste Priorität, weshalb die Angelegenheit sehr ernst nehmen. Wir entschuldigen uns für die entstehenden Unannehmlichkeiten und bedanken uns für Ihr Vertrauen.

**Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:**

Teufelberger Fiber Rope GmbH

Vogelweiderstrasse 50

A-4600 Wels

[safetyfirst@teufelberger.com](mailto:safetyfirst@teufelberger.com)

Tel: +43 7242 413 8125 (EU & Asia)

Tel: 800-844-361-7041 (USA)